



- Uwagi:
- Niniejszy rysunek należy koniecznie rozpatrywać z pozostałymi rysunkami architektury oraz poszczególnymi projektami branżowymi.
 - Należy spełnić wymagania dla budynku wg zaleceń obowiązujących Warunków Technicznych: dział VII bezpieczeństwo użytkowania, par. 291-301.8.
 - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całą dokumentacją wielobranżową.
 - Wykryte niezgodności, niejasności, propozycje zamienne należy koniecznie uzgadniać z projektantem.
 - W przypadku zmiany materiału budowlanego należy dobrać inny o właściwościach i parametrach izolacyjnych i technicznych niegorszych niż dla przyjętego w projekcie.
 - Wprowadzanie nowych elementów oraz rozwiązań technicznych mających wpływ na architekturę i estetykę oraz funkcjonalność obiektu wymaga konsultacji z projektantem.
 - Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Obioru Robót Budowlanych oraz zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, BHP i przepisami odrębnymi.
 - Niniejszy Projekt jest objęty Prawami Autorskimi.
- Zmiany:

jam pracownia architektoniczna PL 22-400 zamość ul. sadowa 6a/3 / I piętro t: +48 531 003 227 e: biuro@jamjam.pl www: jamjam.pl fb: jamjam.arch	
Tytuł projektu: REMONT DOMU GRABARZA WRAZ Z ROZBIÓRKĄ JEGO CZĘŚCI, REMONT KAPLICY CMENTARNEJ, REMONT ALEJEK, REMONT STREFY WEJŚCIA GŁÓWNEGO ORAZ REMONT I ZABEZPIECZENIE FRAGMENTÓW OGRODZENIA WRAZ Z WYKONANIEM MURU OPOROWEGO NA TERENIE CMENTARZA PARAFIALNEGO W ZAMOŚCIU	
Adres inwestycji: Zamość, ul. Peowiaków identyfikator działki: 066401_1.0001.AR_19.24	
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu ul. Kolegiacka 1A 22-400 Zamość	
Branża:	Faza projektu:
Architektura	PZT_PAB
Projektował: mgr inż. arch. Marcin Jamroz	Nr upr. 25/SLOKK/2017
Wykonał: mgr inż. arch. Anna Jamroz	Podpis:
Sprawdził:	Nr upr.
mgr inż. arch. Michał Guzikowski	SW-49/2008
Nazwa arkusza:	Nr arkusza:
Rzuty - kaplica - inwentaryzacja	148.PAB.2.3
Data opracowania:	Skala rysunków:
24.10.2023	1:100
Sygnatura:	Wersja:
148	


RZUT PODZIEMIA (KRYPTA)

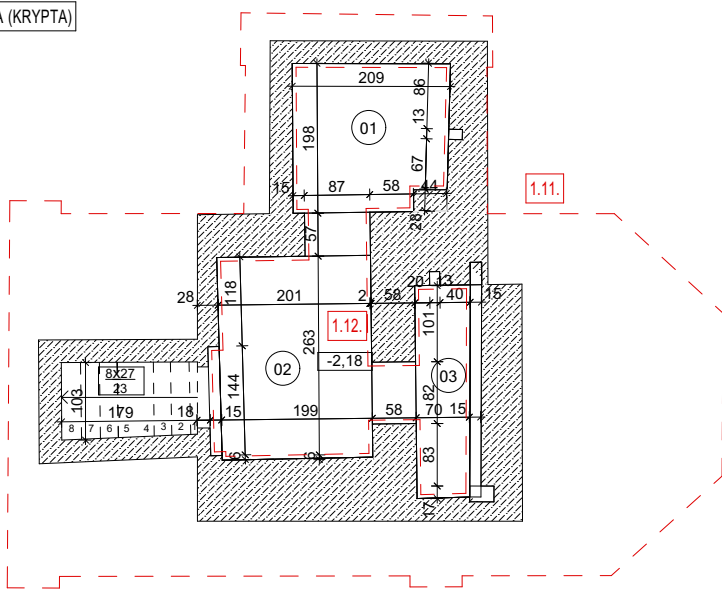


RZUT PARTERU

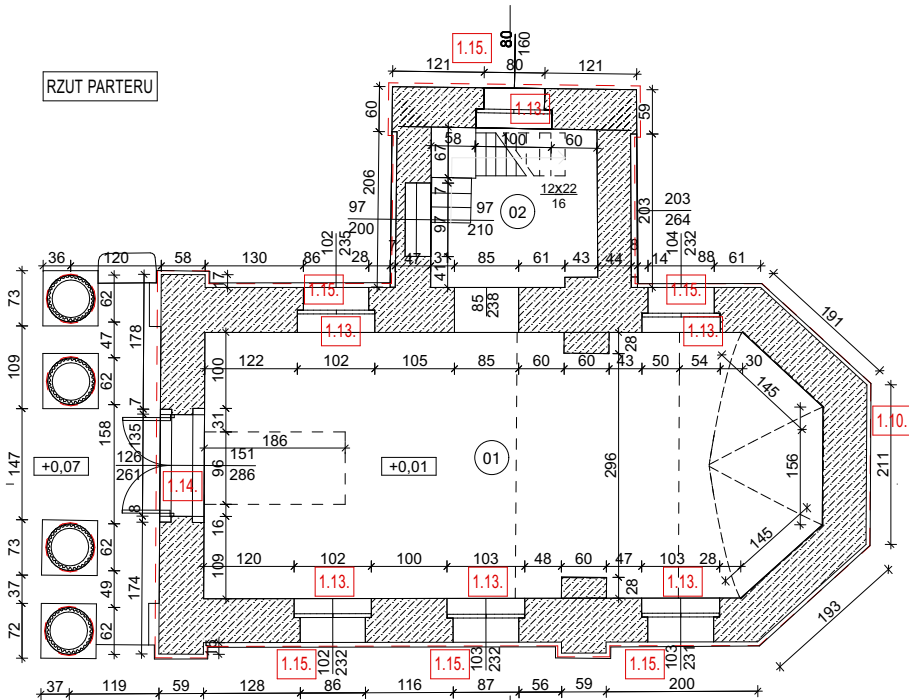

RZUT PIĘTRA (CHÓR)

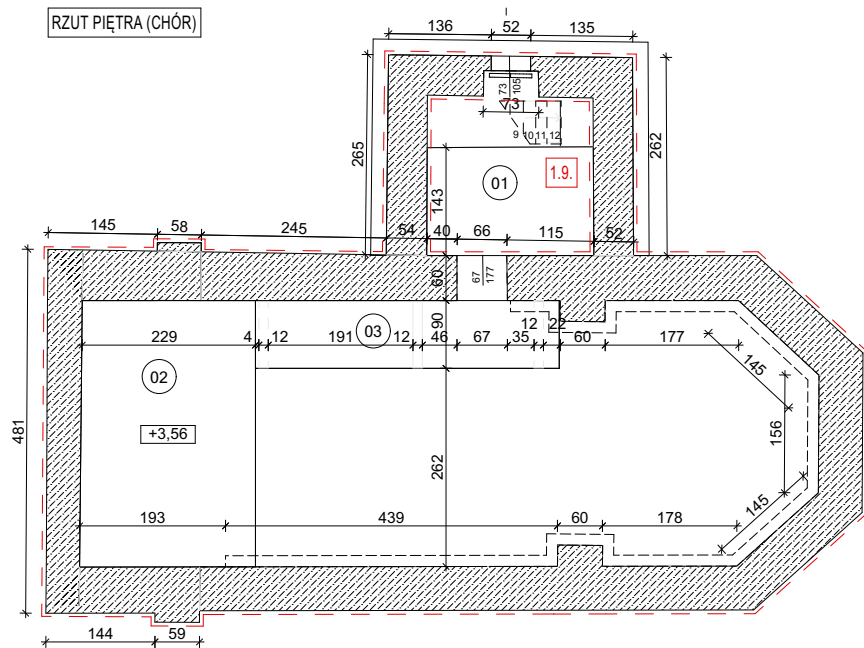

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO

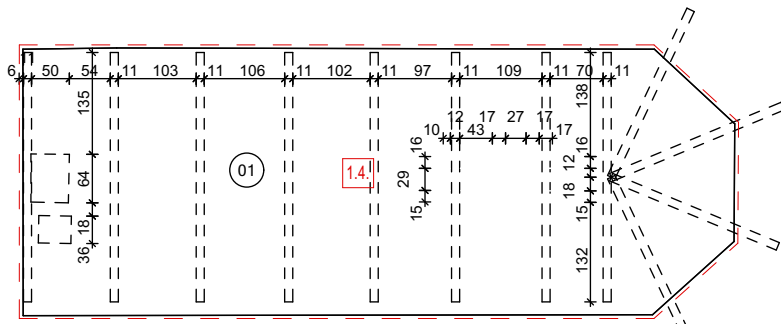

1.1. Kaplica cmentarna:

Planowany jest remont konserwatorski obejmujący zadania:

- 1.1. Wymiana obróbek dachu, rynien i rur spustowych z blachy stalowej tytanowo-cynkowej w kolorze jasnoszarym, wstępnie patynowanym;
- 1.2. Rozzbiórka pokrycia dachowego wraz z pokryciem zadaszenia nad prezbiterium - wymaga przełożenia i/lub wymiany dachówki na analogiczną, typu dachówka ciążniona „Strang-Falziegel” o wymiarze 15x37cm, wraz z systemowymi gąsiorami prostymi z pojedynczą mułą;
- 1.3. Wykonanie instalacji odgromowej;
- 1.4. Naprawa, wzmocnienie i/lub wymianę elementów więźby drewnianej dachu.
- 1.5. Odtworzenie drewnianej konstrukcji sygnaturki oraz jej pokrycia - blacha płaska stalowa arkuszowa tytan-cynk łączona na rąbek stojący podwójny w kolorze jasnoszarym, wstępnie patynowanym;
- 1.6. Wprowadzenie izolacji termicznej sklepienia kaplicy w celu zapobieżenia wykrapłania pary wodnej i niszczenia pokryć wewnętrznych - warstwa wraz z paroizolacją oraz wiatroizolacją;
- 1.7. Naprawa murów poprzez wypełnienie i/lub zszycie szczelin - wg wyliczonych z ekspertyzy technicznej;
- 1.8. Skucie luźnych fragmentów odspojonych tynków zewnętrznych, szczególnie na schodowych szczytach, wykonanie przemurowania i odtworzenie tynków;
- 1.9. W miejscach zawilgożenia - skucie istniejących tynków wewnętrznych, osuszenie murów, uzupełnienie tynków, wraz z nową wyprawą malarską;
- 1.10. Przetarcie tynków zewnętrznych, ich uzupełnienie i wykonanie nowej wyprawy malarskiej w wraz z przeniesieniem zbędnych urządzeń szpecących elewację;
- 1.11. Rozzbiórka uszkodzonej opaski betonowej. Odkopanie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej ścian. Wykonanie izolacji poziomej w postaci przepony, odtworzenie opaski betonowej wokół budynku z zachowaniem spadków od muru;
- 1.12. Skucie zawilgoconych tynków wewnętrznych w podziemnej krypcie, oczyszczenie murów, osuszenie, zabezpieczenie impregnatem odgrzybiającym ponowne otyłkowanie ścian zaprawą renowacyjną.
- 1.13. Poddanie renowacji drewnianej stolarki okiennej, poprzez wymianę elementów zdezastowanych i skorodowanych wymienić, dopasowanie stolarki w celu eliminacji nieuszczelnienia;
- 1.14. Poddanie renowacji drzwi zewnętrznych drewnianych;
- 1.15. Zewnętrzne elementy stalowe: kraty okienne, krzyże i wsporniki dzwonu, należy oczyścić i zabezpieczyć powłoką malarską.